



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
71379—
2024

РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ НЕПРОВОЛОЧНЫЕ И ПОГЛОТИТЕЛИ РЕЗИСТИВНЫЕ

Методы измерения коэффициента стоячей волны по напряжению

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2024

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт» (АО «РНИИ «Электронстандарт»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 303 «Электронная компонентная база, материалы и оборудование»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 мая 2024 г. № 595-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2024

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

Содержание

1 Область применения 1

2 Нормативные ссылки. 1

3 Термины и определения 2

4 Общие положения 2

5 Общие требования к проведению измерений 2

 5.1 Требования к условиям проведения измерений 2

 5.2 Требования к средствам измерения и вспомогательному оборудованию и устройствам 3

 5.3 Подготовка и проведение измерений 4

6 Требования безопасности 4

7 Методы измерений 4

 7.1 Метод 1. Измерение КСВН изделий с помощью панорамных измерителей 4

 7.2 Метод 2. Измерение КСВН изделий с помощью измерителей полных сопротивлений и измерительных линий (метод «максимум-минимум») 5

 7.3 Метод 3. Измерение КСВН изделий с помощью измерителей полных сопротивлений и измерительных линий (метод «удвоенного минимума») 6

Приложение А (рекомендуемое) Перечень генераторов ВЧ и СВЧ 8

Приложение Б (рекомендуемое) Перечень измерителей КСВН 9

Приложение В (рекомендуемое) Перечень индикаторов и развязывающих устройств 10

Библиография 11

РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ НЕПРОВОЛОЧНЫЕ И ПОГЛОТИТЕЛИ РЕЗИСТИВНЫЕ

Методы измерения коэффициента стоячей волны по напряжению

Permanent non-wire resistors and resistive absorbers. Methods for measuring the voltage standing wave ratio

Дата введения — 2025—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на резисторы постоянные непроволочные и поглотители резистивные, работающие в диапазоне частот от 0,02 до 40,0 ГГц, с номинальным или входным сопротивлением от 5 Ом до 2,5 кОм.

Стандарт устанавливает методы измерения коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) входа испытательных устройств с коаксиальными соединителями по ГОСТ 13317 (типов II, III, VIII, IX) с установленными в них резисторами или поглотителями (далее — изделия):

- метод 1 — измерение КСВН изделий с помощью панорамных измерителей;
- метод 2 — измерение КСВН изделий с помощью измерителей полных сопротивлений и измерительных линий (метод «максимум-минимум»);
- метод 3 — измерение КСВН изделий с помощью измерителей полных сопротивлений и измерительных линий (метод «удвоенного минимума»).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.493 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители полных сопротивлений коаксиальные. Методы и средства поверки

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.006 Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.019 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 13317 Элементы соединительных СВЧ-трактов радиоизмерительных приборов. Присоединительные размеры

ГОСТ 22261 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.568 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На-

циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 согласованная нагрузка: Высокочастотный тракт или устройство, частично или полностью поглощающие и (или) отражающие подводимую к ним высокочастотную мощность и характеризующиеся КСВН и фазой коэффициента отражения.

3.2 коэффициент отражения по напряжению: Отношение комплексной амплитуды напряжения отраженной волны к комплексной амплитуде напряжения падающей волны в заданном сечении линии передачи.

3.3 метрологические характеристики средств измерений: Характеристики свойств средства измерений, оказывающих влияние на результаты и погрешности измерений, предназначенные для оценки технического уровня и качества средств измерений, для определения результатов измерений и расчетной оценки характеристик инструментальной составляющей погрешности измерений.

3.4 измерительная линия: Измерительный прибор, содержащий зонд, перемещаемый вдоль отрезка линии передачи и связанный с электромагнитным полем в этой линии через щель или другим способом и предназначенный для определения параметров стоячих волн в линиях передачи СВЧ-мощности.

3.5 индикаторный прибор: Высокочастотный аналоговый или цифровой прибор, включаемый в цепь зонда или петли связи измерителя, предназначенный для измерения сигналов или их отклонений на выходе зондовой или приемной головки.

4 Общие положения

4.1 Сущность методов измерения КСВН изделия:

- метод 1 следует использовать для изделий с КСВН меньше или равным двум, работающих в диапазоне частот 0,02—18 ГГц при необходимости повышения производительности измерений;
- метод 2 следует использовать для изделий с КСВН меньше или равным двум, работающих в диапазоне частот 0,02—40 ГГц. В диапазоне частот 0,02—18 ГГц метод является арбитражным;
- метод 3 следует использовать для изделий с КСВН больше двух.

5 Общие требования к проведению измерений

5.1 Требования к условиям проведения измерений

5.1.1 Измерения проводят в нормальных климатических условиях, если другие требования не установлены в стандартах и технических условиях (ТУ) на конкретные изделия:

- температура воздуха от 15 °С до 35 °С;
- относительная влажность воздуха от 45 % до 80 %;
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм рт. ст.).

5.1.2 Во время измерений изделия не должны подвергаться воздействию интенсивных потоков воздуха, сильных магнитных полей, вибрации, толчков и других факторов, которые могут привести к изменению их параметров.

5.1.3 Измерение КСВН следует проводить на частотах, установленных в ТУ на изделия конкретных типов, не менее чем в трех точках (средней и двух крайних) рабочего диапазона.

Рекомендуется проводить измерение КСВН изделий в диапазоне частот в зависимости от диаметра резистора или ширины резистивной пленки в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Диаметр резистора, мм	Ширина резистивной пленки поглотителя, мм	Диапазон частот, ГГц
От 1 до 1,5 включ.	—	3—37,5
От 2 до 3 включ.	—	3—18
От 4,5 до 5,0 включ.	—	1—3
От 6,5 до 7,0 включ.	—	1—7,5
—	7	2—12
—	3,5	2—26

Примечание — Предпочтительные значения номинальных сопротивлений резисторов, используемых для установки в испытательные устройства, должны соответствовать одному из значений ряда: 25; 33,3; 50; 75; 100 Ом.

5.2 Требования к средствам измерения и вспомогательному оборудованию и устройствам

5.2.1 Средства измерений должны соответствовать ГОСТ 22261.

Все используемые средства измерений должны быть аттестованы или поверены в соответствии с [2], нормативными документами, устанавливающими порядок и методы аттестации и поверки конкретных средств измерений.

5.2.2 Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р 8.568. Диапазон измерений, типы и точность средств измерений, а также характеристики испытательного оборудования и состав вспомогательных устройств устанавливают ТУ.

5.2.3 Испытательные устройства, используемые при измерении КСВН, должны быть аттестованы в соответствии с нормативной документацией, действующей на предприятии, устанавливающей методы аттестации испытательных устройств.

Аттестация испытательных устройств заключается в определении на постоянном токе любым методом с погрешностью $\pm 5\%$ входного сопротивления испытательного устройства с установленным в него эквивалентом резистора или поглотителя.

Эквивалент резистора или поглотителя должен быть изготовлен из материала с удельным сопротивлением не более $8 \cdot 10^{-8}$ Ом · м по геометрическим размерам резистора или поглотителя. Для резисторов с выводами, предназначенных для работы в полосковых линиях передачи, в качестве эквивалента резистора используют перемычку, длина и ширина которой соответствуют размерам выводов резистора.

Входное сопротивление испытательного устройства не должно превышать 0,1 Ом.

Испытательные устройства должны подвергаться периодической проверке.

5.2.4 Панорамные измерители КСВН должны удовлетворять требованиям стандарта, устанавливающего типы, технические требования и методы испытаний.

5.2.5 Нестандартизованные средства измерений, используемые при измерении КСВН изделий, должны пройти метрологическую аттестацию.

5.2.6 Присоединительные размеры волноводных фланцев коаксиальных разъемов и сечения волноводов — по ГОСТ 13317.

5.2.7 Генераторы ВЧ и СВЧ должны иметь устройства для индикации и регулирования мощности и частоты. Нестабильность частоты ВЧ- и СВЧ-генераторов за 15 минут после 30-минутного самопрогрева не должна превышать $\pm 5 \cdot 10^{-4}$ от несущей частоты.

5.2.8 Измерительные линии должны удовлетворять требованиям стандарта, устанавливающего общие технические требования и методы испытаний. Детектор измерительной линии должен иметь квадратичную характеристику.

5.2.9 Измерители полных сопротивлений должны удовлетворять требованиям ГОСТ 8.493. Детектор измерителя полных сопротивлений должен иметь квадратичную характеристику.

5.2.10 Индикаторы должны обеспечивать измерение отношения напряжений с погрешностью, не превышающей $\pm 0,3 + 0,5 \cdot (N_x - 1)\%$,

где N_x — измеряемое отношение напряжений, огибающей ВЧ- и СВЧ-сигнала на частоте модуляции 1 кГц или ВЧ- и СВЧ-сигнала на несущей частоте.

5.2.11 Развязывающие устройства должны обеспечивать в рабочей полосе частот:

- КСВН — не более 1,30;
- затухание не менее 10 дБ (при использовании в качестве развязывающих устройств аттенюаторов);
- затухание в обратном направлении не менее 15 дБ и в прямом направлении не более 2,0 дБ (при использовании в качестве развязывающих устройств ферритовых вентилей).

5.2.12 При отсутствии в комплекте измерительных приборов коаксиальной согласованной нагрузки (коаксиальная нагрузка из комплекта измерительных приборов) используемая согласованная нагрузка должна соответствовать требованиям конструкторской документации, действующей на предприятии.

5.2.13 Подключающие устройства (переходы) должны соответствовать требованиям конструкторской документации, действующей на предприятии.

5.3 Подготовка и проведение измерений

5.3.1 Перед началом измерений средства измерений и испытательные устройства должны быть проверены.

5.3.2 При проверке устанавливают соответствие испытательных устройств и СВЧ-трактов средств измерений следующим требованиям:

- отсутствие видимых механических повреждений;
- отсутствие заусенцев на плоскости торца волноводных трактов;
- механическая исправность присоединительных элементов внутреннего проводника и шайб коаксиальных трактов;
- жесткость крепления внутреннего проводника испытательных устройств с изделием (проводник не должен проворачиваться при подключении изделий);
- плавность хода механизмов перемещения подвижных элементов средств измерения.

Примечание — Испытательные устройства и средства измерений, не удовлетворяющие требованиям 5.3.2, должны быть забракованы.

6 Требования безопасности

6.1 Применяемое при выполнении измерений оборудование должно соответствовать общим требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003.

6.2 При выполнении электрических измерений должны быть соблюдены общие требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019.

6.3 Производственные помещения, в которых проводят измерения, должны соответствовать общим требованиям пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004.

6.4 При проведении подготовительных операций и во время измерений максимальный уровень излучения СВЧ-мощности от изделий СВЧ и аппаратуры не должен превышать на рабочих местах норм, установленных ГОСТ 12.1.006.

6.5 При проведении измерений необходимо соблюдать требования квалификации обслуживающего персонала и требования безопасности, установленные техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на применяемые приборы.

7 Методы измерений

7.1 Метод 1. Измерение КСВН изделий с помощью панорамных измерителей

7.1.1 Принцип измерения

КСВН изделий определяют путем измерения отношения амплитуды отраженной электромагнитной волны к амплитуде падающей волны.

7.1.2 Измерение следует проводить на установке, структурная схема которой приведена на рисунке 1.

7.1.3 Панорамный измеритель должен удовлетворять требованиям 5.2.4. Перечень панорамных измерителей приведен в приложении Б.

7.1.4 Согласованная нагрузка должна удовлетворять требованиям 5.2.12.



1 — панорамный измеритель КСВН; 2 — изделие; 3 — согласованная нагрузка

Примечание — Измерение КСВН двухполюсника проводят без согласованной нагрузки.

Рисунок 1

7.1.5 Проведение измерений

7.1.5.1 Включают панорамный измеритель КСВН и в соответствии с эксплуатационной документацией проводят его калибровку и измерение КСВН на частотах, указанных в ТУ на изделия конкретных типов.

7.1.6 Показатели точности измерений

7.1.6.1 Максимальная относительная погрешность измерения КСВН изделия без подключающего устройства для КСВН, равного 2, определяется погрешностью используемого панорамного измерителя КСВН и находится в интервале $\pm 15\%$ с установленной вероятностью 0,95.

7.1.6.2 Интервал, в котором с вероятностью 0,95 находится относительная погрешность измерения КСВН входа и (или) выхода изделия при наличии одного подключающего устройства (перехода) $\delta(K_{\text{сТВх}})$, %, определяют по формуле

$$\delta(K_{\text{сТВх}}) = \pm 1,65 \sqrt{\left(\frac{\delta_{\text{п}}}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{\delta_{\text{п.у}}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{\delta_{\text{н}}}{\sqrt{2}}\right)^2}, \quad (1)$$

где $\delta_{\text{п}}$ — максимальная относительная погрешность измерителя КСВН, %;

$\delta_{\text{п.у}}$ — максимальная относительная погрешность за счет КСВН перехода, %, которую рассчитывают по формулам:

$$\delta_{\text{п.у}} = \frac{(K_{\text{сТВп.у}} - 1)(K_{\text{сТВх}} + 1)^2}{4K_{\text{сТВх}}} \cdot 100, \quad (2)$$

$$\delta_{\text{п.у}} = \frac{(K_{\text{сТВп.у}} - 1)(K_{\text{сТВвых}} + 1)^2}{4K_{\text{сТВвых}}} \cdot 100, \quad (3)$$

где $K_{\text{сТВх}}$, $K_{\text{сТВвых}}$ — измеренный КСВН входа (выхода) изделия;

$K_{\text{сТВп.у}}$ — КСВН подключающего устройства;

$\delta_{\text{н}}$ — максимальная относительная погрешность за счет КСВН согласованной нагрузки, %, рассчитанная по формуле

$$\delta_{\text{н}} = \left(10^{-\frac{N}{20}}\right) \cdot \frac{K_{\text{сТВн}} - 1}{K_{\text{сТВн}} + 1} \cdot \frac{K_{\text{сТВвых}} - 1}{K_{\text{сТВвых}} + 1} \cdot \frac{K_{\text{сТВвых}}^2 - 1}{K_{\text{сТВвых}}} \cdot 100, \quad (4)$$

где $K_{\text{сТВн}}$ — КСВН согласованной нагрузки;

N — ослабление изделия.


7.2 Метод 2. Измерение КСВН изделий с помощью измерителей полных сопротивлений и измерительных линий (метод «максимум-минимум»)

7.2.1 Принцип измерения

КСВН изделий определяют путем измерения отношения максимальной амплитуды α_{max} к минимальной амплитуде α_{min} напряжения (или тока) стоячей волны в измерителе полных сопротивлений или измерительной линии (далее — измеритель).

7.2.2 Измерение следует проводить на установке, структурная схема которой приведена на рисунке 2.

7.2.3 Генератор ВЧ и СВЧ должен соответствовать требованиям 5.2.7. Перечень генераторов ВЧ и СВЧ приведен в приложении А.

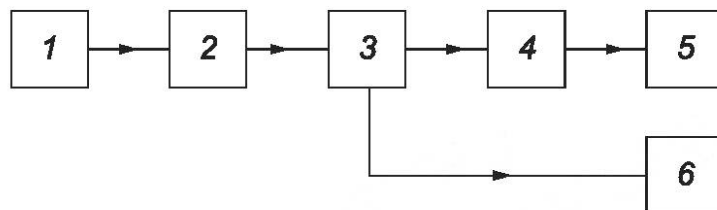

1 — генератор ВЧ и СВЧ; 2 — развязывающее устройство; 3 — измеритель; 4 — изделие;
5 — согласованная нагрузка; 6 — индикатор

Примечание — Измерение КСВН двухполюсника проводят без согласованной нагрузки.

Рисунок 2

7.2.4 Измеритель должен соответствовать требованиям 5.2.8 или 5.2.9. Перечень измерителей приведен в приложении Б.

7.2.5 Развязывающее устройство должно соответствовать требованиям 5.2.11. Перечень развязывающих устройств приведен в рекомендуемом приложении В.

7.2.6 Согласованная нагрузка должна соответствовать требованиям 5.2.12.

7.2.7 Индикатор должен соответствовать требованиям 5.2.10. Перечень индикаторов приведен в приложении В.

7.2.8 Проведение измерений

7.2.8.1 Подключают измеряемое изделие к измерителю.

7.2.8.2 Подготавливают измерительную аппаратуру к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

7.2.8.3 Устанавливают петлю связи или зонд измерителя в максимум поля стоячей волны и настройкой приемной или зондовой головки добиваются максимального сигнала на индикаторном приборе.

7.2.8.4 Регулируют мощность генератора и (или) чувствительность индикатора так, чтобы максимальное показание индикаторного прибора $\alpha_{\max}$ соответствовало делениям последней трети шкалы.

7.2.8.5 При неизменных значениях мощности, частоты сигнала генератора, чувствительности индикатора, настройки приемной или зондовой головки, глубины погружения зонда и т. д. перемещают петлю связи или зонд в ближайший минимум поля стоячей волны и отмечают соответствующее показание прибора $\alpha_{\min}$.

7.2.9 Обработка результатов

7.2.9.1 КСВН изделий определяют по формуле

$$K_{\text{сTV}} = \sqrt{\frac{\alpha_{\max}}{\alpha_{\min}}}, \quad (5)$$

где $K_{\text{сTV}}$ — КСВН изделия;

$\alpha_{\max}$ — показание индикаторного прибора в максимуме поля, мкВ;

$\alpha_{\min}$ — показание индикаторного прибора в минимуме поля, мкВ.

7.2.10 Показатели точности измерения

7.2.10.1 Максимальная относительная погрешность измерения КСВН изделия без подключающего устройства для КСВН, равного 2, определяется погрешностью используемого измерителя и находится в интервале $\pm 12\%$ с установленной вероятностью 0,95.

7.2.10.2 Интервал, в котором с вероятностью 0,95 находится относительная погрешность измерения КСВН изделия при наличии одного подключающего устройства (перехода) $\delta(K_{\text{сTV}})$, %, определяется согласно 7.1.6.2.

7.3 Метод 3. Измерение КСВН изделий с помощью измерителей полных сопротивлений и измерительных линий (метод «удвоенного минимума»)

7.3.1 Принцип измерения

КСВН изделий определяют путем измерения расстояния между двумя положениями петли связи или зонда измерителя по обе стороны от минимума поля стоячей волны, в которых показания индикатора в два раза больше показаний индикатора в минимуме поля стоячей волны.

7.3.2 Измерение следует проводить на установке, структурная схема которой приведена на рисунке 3.

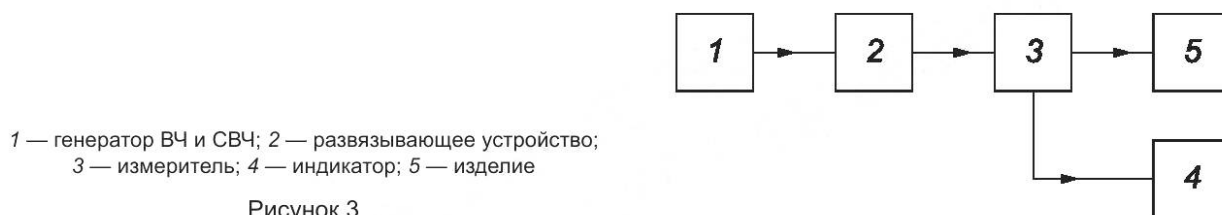


Рисунок 3

7.3.3 Генератор ВЧ и СВЧ должен соответствовать требованиям 5.2.7. Перечень генераторов ВЧ и СВЧ приведен в приложении А.

7.3.4 Измеритель должен соответствовать требованиям 5.2.8 или 5.2.9. Перечень измерителей приведен в приложении Б.

7.3.5 Развязывающее устройство должно соответствовать требованиям 5.2.11. Перечень развязывающих устройств приведен в приложении В.

7.3.6 Подготовка и проведение измерений

7.3.6.1 Подключают измеряемое изделие к измерителю.

7.3.6.2 Подготавливают измерительную аппаратуру к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

7.3.6.3 Добиваются регулировкой уровня мощности генератора, чтобы после настройки приемной или зондовой головки измерителя в минимуме поля стоячей волны показания индикаторного прибора $U_{\min}$ были не более половины шкалы.

7.3.6.4 Определяют расстояние (l_0), на которое нужно сместить приемную или зондовую головку измерителя, в обе стороны от минимума поля стоячей волны, для которого показания индикаторного прибора будут одинаковы и равны $2U_{\min}$.

7.3.7 Обработка результатов

7.3.7.1 КСВН изделий определяют по формулам:

при $K_{\text{сTV}}$, равном от двух до пяти:

$$K_{\text{сTV}} = \sqrt{1 + \frac{1}{\left(\sin \frac{\pi l_0}{\lambda_{\text{в}}}\right)^2}}, \quad (6)$$

при $K_{\text{сTV}}$ более пяти:

$$K_{\text{сTV}} = \frac{\lambda_{\text{в}}}{\pi l_0}, \quad (7)$$

где $\lambda_{\text{в}}$ — длина волны в линии, мм;

l_0 — расстояние между двумя положениями зонда по обе стороны от минимума поля стоячей волны ($U_{\min}$), в которых показание индикатора в два раза больше показаний индикатора в минимуме поля стоячей волны ($2U_{\min}$), мм.

7.3.8 Показатели точности измерений

7.3.8.1 Максимальная относительная погрешность измерения КСВН изделия с установленной вероятностью 0,95 определяется расчетным путем по формуле

$$\delta(K_{\text{сTV}_2}) = \pm 0,883 \cdot \delta(K_{\text{сTV}_1}) \cdot \frac{\sqrt{1 + \Gamma^4}}{1 - \Gamma^2}, \quad (8)$$

где $\delta(K_{\text{сTV}_1})$ — максимальная относительная погрешность измерения КСВН изделия, определяемая согласно 7.2.10.1 и 7.2.10.2.

$$\Gamma = \frac{K_{\text{сTV}} - 1}{K_{\text{сTV}} + 1}, \quad (9)$$

где $K_{\text{сTV}}$ — измеренное значение КСВН изделия.

Приложение А
(рекомендуемое)

Перечень генераторов ВЧ и СВЧ

Таблица А.1

Наименование	Тип	Диапазон частот, ГГц	Тип соединителя по ГОСТ 13317	Сечение волновода (a × b), мм
1 Генератор ВЧ	Г4-76	0,4—1,2	—	—
2 Генератор СВЧ	Г4-78	1,16—1,78	У1	—
	Г4-79	1,78—2,56	У1	—
	Г4-80	2,56—4,0	У1	—
	Г4-81	4,0—5,6	У1	—
	Г4-82	5,6—7,5	У1	—
	Г4-83	7,5—10,5	У1	—
	Г4-111	6,0—17,85	III	—
	Г4-1116	9,0—12,7	III	—
	Г4-114	16,65—25,8	—	11 × 5,5
	Г4-115	25,8—37,5	—	7,2 × 3,4
	Г4-141	37,5—53,57	—	5,2 × 2,6
3 Генератор ВЧ	Г4-151	0,001—0,512	—	—
Примечание — Допускается применение других типов генераторов ВЧ и СВЧ с аналогичными метрологическими характеристиками.				

Приложение Б
(рекомендуемое)

Перечень измерителей КСВН

Таблица Б.1

Наименование	Тип	Диапазон частот, ГГц	Тип соединителя по ГОСТ 13317	Сечение волновода (a × b), мм	Погрешность измерения $K_{сTV}$ для КСВН = 2, $\delta(K_{сTV})$, %, не более
Измерители КСВН панорамные	P2-52	1,07—2,14	I, III, VIII	—	10
	P2-53	2—4	II, III	—	
	P2-54	4,0—12,05	III	—	
	P2-65	25,86—37,5	—	7,2 × 3,4	12
	P2-66	17,44—25,86	—	11 × 5,5	
	P2-68	37,5—53,57	—	5,2 × 2,6	15
	P2-71	12,05—18	IX	—	
	P2-73	0,01—1,25	II, III, IX	—	7
	P2-78	1,2—5	II, III, IX	—	10
Измерители полных сопротивлений	P3-32	0,02—0,15	II	—	7
	P3-34	0,15—1,0	II	—	
Измерительные линии	P1-12A	25,86—37,5	—	7,2 × 3,4	3
	P1-13A	16,67—25,86	—	11 × 5,5	
	P1-17A	0,5—3	III	—	6
	P1-34	2—18	III	—	12
	P1-39	37,5—53,6	—	5,2 × 2,6	4
П р и м е ч а н и е — Допускается применение других измерителей с аналогичными метрологическими характеристиками.					

Приложение В
(рекомендуемое)

Перечень индикаторов и развязывающих устройств

Таблица В.1 — Перечень индикаторов

Наименование	Тип	Диапазон частот, МГц
Измеритель отношений	В8-7	0,001
Измеритель ослаблений	Д1-14/1	0,1—17440
Измеритель ослаблений	ДК1-12	0,1—17440
Примечание — Допускается применение других индикаторов с аналогичными метрологическими характеристиками.		

Таблица В.2 — Перечень развязывающих устройств

Наименование	Тип	Диапазон частот, ГГц	Тип соединителя по ГОСТ 13317	Сечение волновода (a × b), мм
1 Аттенюатор	Д2-37	0—5	II	—
2 Вентиль ферритовый	Э6-116	2—4	III	—
	Э6-118	3,86—8,15	III	—
	Э6-119	6,58—12,42	III	—
	ФВВ1-16	11,55—17,55	—	17 × 8
	ФВВ1-19	17,44—25,86	—	11 × 5,5
	ФВВ1-26	26—37,65	—	7,2 × 3,4
Примечание — Допускается применение других типов развязывающих устройств с аналогичными метрологическими характеристиками.				

Библиография

- [1] РМГ 29—2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения
- [2] Приказ Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельств о поверке»

Ключевые слова: резисторы постоянные непроволочные, поглотители резистивные, коэффициент стоячей волны по напряжению, метод измерения

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 14.05.2024. Подписано в печать 17.05.2024. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,48.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru