

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ПЕСКИ ФОРМОВОЧНЫЕ, СМЕСИ ФОРМОВОЧНЫЕ  
И СТЕРЖНЕВЫЕ**

**Методы определения прочности при сжатии,  
растяжении, изгибе и срезе**

Moulding sands, moulding and core sand mixtures.

Methods for determination of compressive,  
tensile, bending and shearing strength

ОКСТУ 4191

**ГОСТ**

**23409.7-78\***

Взамен  
ГОСТ 2189—62  
в части разд. IV

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 декабря 1978 г. № 3489 срок введения установлен

с 01.01.80

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 22.11.84 № 3954  
срок действия продлен

до 01.01.95

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на формовочные пески, формовочные и стержневые смеси и устанавливает методы определения предела прочности на сжатие, растяжение, изгиб и срез.

Методы основаны на определении сопротивления образца приложению к нему соответствующей нагрузки.

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу испытания — по ГОСТ 23409.0—78.

## 2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытаний применяют:

копер лабораторный с массой падающего груза ( $6,35 \pm 0,015$ ) кг и высотой падения ( $50 \pm 0,25$ ) мм;

пресс гидравлический лабораторный с усилием до 4 т;

шкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающим температуру нагрева до  $300^{\circ}\text{C}$ ;

весы лабораторные 2-го класса точности по ГОСТ 24104—80;

стенд пескодувный для изготовления образцов, отверждаемых в горячей оснастке;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (декабрь 1985 г.) с Изменением № 1, утвержденным  
в ноябре 1984 г. (ИУС 2—85).

гильзу стальную шлифованную неразъемную или разъемную с внутренним диаметром  $(50 \pm 0,025)$  мм с поверхностью твердостью 48—50 единиц по Роквеллу, шероховатостью поверхности Ra 0,012—0,025 мкм и высотой 120 мм;

гильзу стальную шлифованную разъемную с внутренним диаметром  $(50 \pm 0,02)$  мм, высотой  $(50 \pm 0,2)$  мм поверхностью твердостью 48—50 единиц по Роквеллу, шероховатостью поверхности Ra 0,012—0,025 мкм;

гильзу стальную шлифованную специальную с внутренним диаметром  $(50 \pm 0,025)$  мм и высотой 100 мм поверхностью твердостью 48—50 единиц по Роквеллу, шероховатостью поверхности Ra 0,012—0,025 мкм (см. черт. 1);

поддон для гильзы стальной шлифованный с внутренним диаметром  $(60 \pm 0,3)$  мм и высотой  $(10 \pm 0,3)$  мм;

ящик стержневой стальной шлифованный разъемный поверхностью твердостью 48—50 единиц по Роквеллу и шероховатостью поверхности Ra 0,012—0,025 мкм с внутренними размерами, обеспечивающими получение образца с размерами по черт. 2;

ящик стержневой с внутренними размерами: 200×25×25 мм поверхностью твердостью 48—50 единиц по Роквеллу и шероховатостью поверхности Ra 0,012—0,025 мкм (см. черт. 3);

прибор для определения прочности влажных образцов на изгиб, обеспечивающий скорость движения ленты в горизонтальной плоскости 850 мм/мин (см. черт. 4);

прибор с приспособлениями для определения прочностных свойств при сжатии в сыром состоянии, срезе, сжатии и растяжении в сухом или отверженном состоянии, изгибе.

Прибор должен обеспечивать:

относительную погрешность измерения не более  $\pm 2\%$  от измеряемой величины;

диапазоны измерений прочности: 0,06—0,30; 0,60—3,00; 1,40—70,0 кгс/см<sup>2</sup>;


скорость нагружения в секунду не более 5% от верхнего предела измеряемой величины.

(Измененная редакция, Изд. № 1).


### 3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Для определения предела прочности при сжатии влажных формовочных песков, формовочных и стержневых смесей, при срезе влажных формовочных смесей, при сжатии сухих формовочных и стержневых смесей образцы готовят по ГОСТ 23409.6—78.

3.2. Для определения предела прочности при растяжении влажных формовочных смесей образцы готовят по п. 3.1 в специальной металлической гильзе.

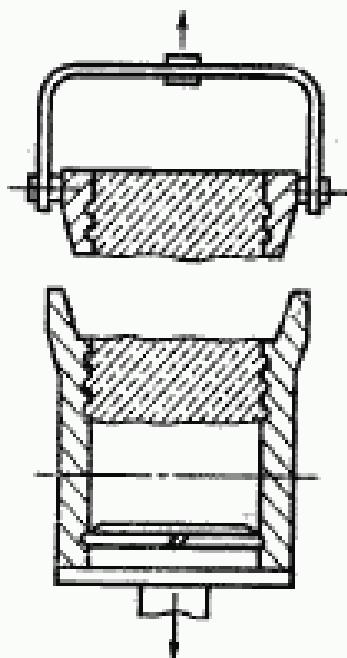

Черт. 1

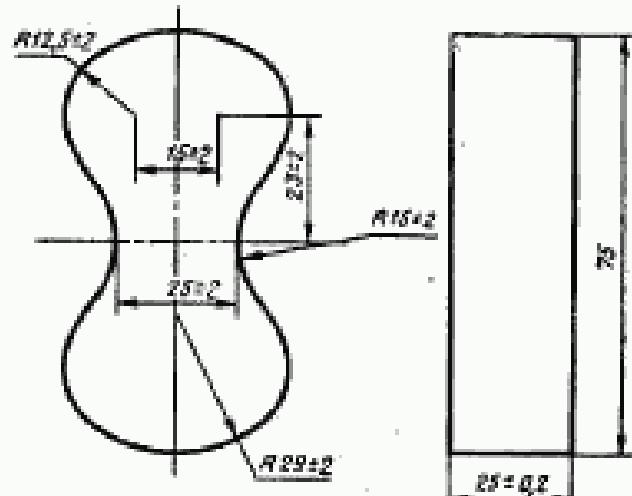

Черт. 2

3.3. Для определения предела прочности при сжатии и растяжении влажных формовочных смесей образцы готовят также с помощью лабораторного пресса под давлением 10—40 кгс/см<sup>2</sup> в неразъемной гильзе.

3.4. Для определения предела прочности при растяжении сухих формовочных и стержневых смесей образцы готовят следующим образом: смесь насыпают в стержневой ящик, на нее помещают трамбовочную головку массой  $(750 \pm 10)$  г и устанавливают под лабораторный копер. Смесь уплотняют троекратным ударом груза, падающего с высоты  $(50 \pm 0,25)$  мм.

После уплотнения допускается срезание избыточного слоя высотой не более 3 мм без заглаживания. Образцы сушат в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные связующие материалы и смеси. Затем образцы охлаждают на воздухе.

3.5. Для определения предела прочности формовочных и стержневых смесей при растяжении в отверженном состоянии образцы (см. черт. 2) готовят в стержневом ящике. Для этого смесь насыпают в стержневой ящик и уплотняют рукой. Избыток смеси срезают.

Отверждение образца проводят в стержневом ящике в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической документацией на конкретные связующие материалы и смеси.

Допускается применение многогнездного ящика, обеспечивающего получение образцов с размерами, указанными на черт. 2.

**П р и м е ч а н и е.** Чертежи не определяют конструктивного исполнения.

3.6. Для определения предела прочности при растяжении стержневых смесей, отверждаемых в горячей оснастке, образцы готовят в стержневом ящике на пескодувном стенде надувом по режимам, предусмотренным нормативно-технической документацией на конкретные связующие материалы и смеси.


3.7. Для определения предела прочности при сжатии в сухом состоянии формовочных и стержневых смесей образцы готовят по п. 3.1. Образцы сушат, как указано в п. 3.1, затем их охлаждают на воздухе.

3.8. Для определения предела прочности при сжатии жидких самотвердеющих смесей образцы готовят в разъемной гильзе, для чего смесь в гильзу заливают с избытком. Избыток смеси срезают. Образцы отверждают в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической документацией на конкретные связующие материалы и смеси.

3.9. Для определения предела прочности на изгиб влажных формовочных и стержневых смесей образцы готовят в стержневом ящике (см. черт. 3). Для этого в ящик засыпают смесь, помещают на нее груз массой  $(520 \pm 10)$  г троекратным ударом груза, падающего с высоты  $(50 \pm 0,25)$  мм, уплотняют смесь. Допускается после уплотнения срезать избыточный слой высотой не более 3 мм без заглаживания.

Образцы предварительно сушат в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической документацией на конкретные связующие материалы и смеси.

3.1—3.9. (Измененная редакция, Изд. № 1).

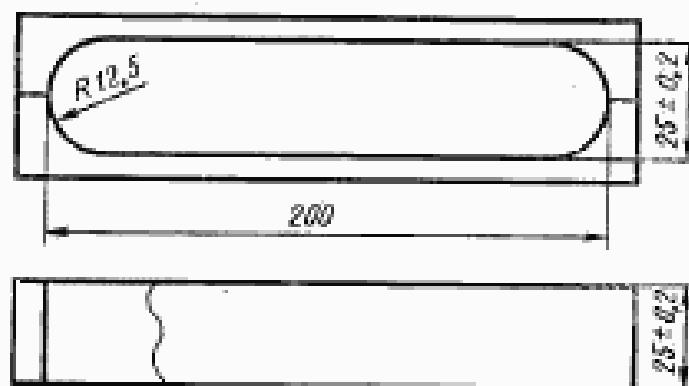


Черт. 3

#### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. При определении пределов прочности при сжатии, растяжении, изгибе и срезе образцы помещают в соответствующие приспособления прибора для определения прочностей и результаты фиксируют по показанию прибора.

4.2. При определении предела прочности при изгибе влажные образцы помещают на замкнутую ленту прибора (см. черт. 4).

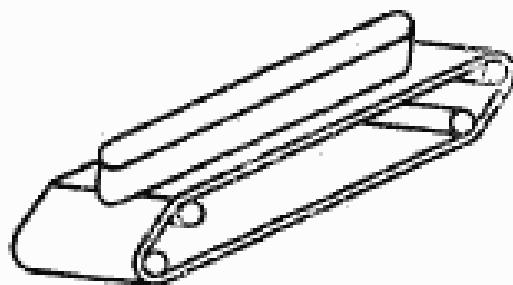

Черт. 4

При движении ленты часть образца, свисающая с нее под действием собственной массы, отламывается. Отломившуюся часть образца взвешивают.

4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3. Испытания проводят параллельно на трех образцах.  
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

### 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Предел прочности при изгибе влажных образцов ( $\sigma_w$ ) в Па вычисляют по формуле

$$\sigma_w = \frac{m \cdot l}{4 W}$$

где  $m$  — масса отломившейся части образца, кг;

$l$  — длина отломившейся части образца, см;

$W$  — момент сопротивления,  $\text{см}^3$ , который вычисляют по формуле

$$W = \frac{a^3}{6}$$

где  $a$  — сторона сечения образца, см.

5.2. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений.

Если результаты определения одного образца отличаются от среднего арифметического более чем на 10%, определение повторяют.

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов трех последних определений.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**Изменение № 2 ГОСТ 23409.7—78 Пески формовочные, смеси формовочные и стержневые. Методы определения прочности при сжатии, растяжении, изгибе и срезе**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.12.87 № 4775**

**Дата введения 01.07.88**

**Пункт 2.1. Седьмой — девятый, одиннадцатый, двенадцатый абзацы. Заменить значение:  $R_a$  0,012—0,025 мкм на «не более  $R_a$  0,40 мкм».**

**(ИУС № 3 1988 г.)**